PERP - MELTSTICK

Materiales y equipamiento:

1.- PERP Melt Stick.
2.- Cuchillo, cepillo de alambre, escofina, raspador puntiagudo.
3.- Un tanque de gas propano, soplete, regulador AD-1358 y Manguera AD-1434 de 30 pies, todo para propano.
4.- Equipo estándar de seguridad (EPP).

Preparación:

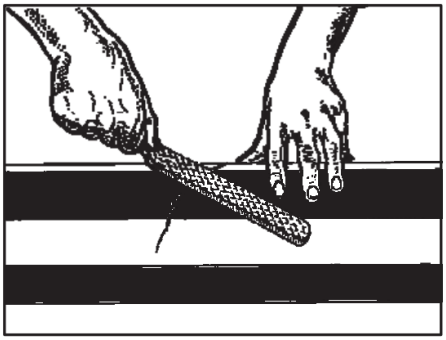

1.- Remueva el revestimiento suelto con un cuchillo, cepillo de alambre o escofina. Elimine todos los bordes filosos, limpie el área dañada para remover las adyacencias del revestimiento todo material extraño como, aceite, suciedad, óxido, grasa y humedad.

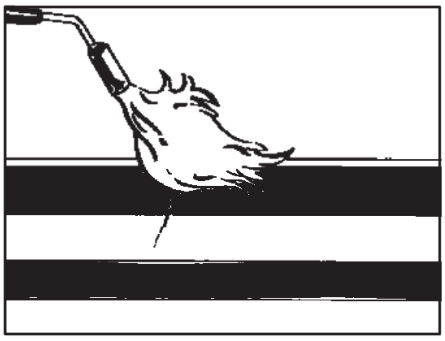

2.- Precaliente el revestimiento de polietileno hasta llegar a los 60°C.

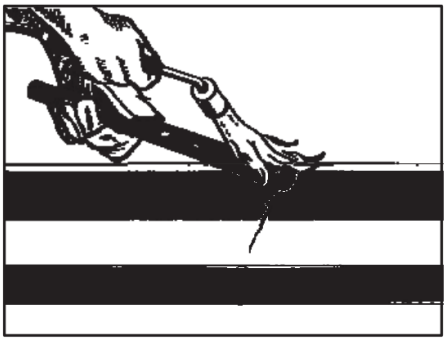

3.- Caliente el extremo del PERP Melt Stick hasta que comience a estar brilloso.

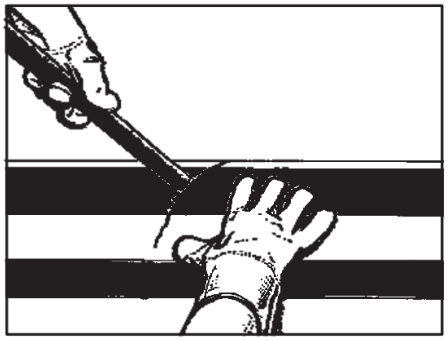

4.- Distribuya el adhesivo derretido sobre el área dañada

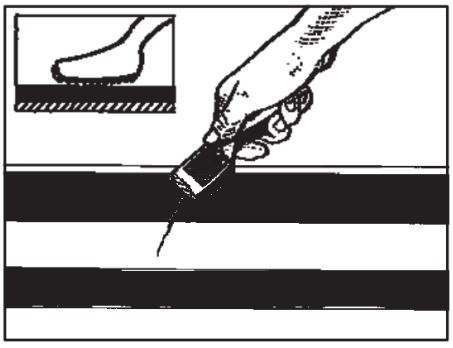

5.- Cuando el revestimiento de polietileno se endurezca, empareje el adhesivo colocado siguiendo la línea del revestimiento existente, utilizando un raspador puntiagudo o una herramienta similar.